

# HC4100

火焰/等离子切割机控制系统  
用 户 手 册

## 安装调试篇



深圳市众为兴数控技术有限公司

地址: 深圳市南山区马家龙工业区 36 栋 5 楼 邮编: 518052

电话: 0755-26722719 (20 线)

传真: 0755-26722718

## 版权声明

本手册的所有部分，著作财产权归深圳市众为兴数控技术有限公司（以下简称众为兴）所有，未经众为兴许可，任何单位或个人不可任意仿制、拷贝、撰抄或转译。本手册无任何形式的担保、立场表达或其它暗示。如有本手册或其所提到的产品的信息，所引起的直接或间接的资料流出，利益损失或事业终止，众为兴及其所属员工不承担任何责任。除此以外，本手册提到的产品及其资料仅供参考，内容如有更新，恕不另行通知。

版权所有，不得翻印。

深圳市众为兴数控技术有限公司

## 版本升级说明

项目号	版本号	修改日期	说明
XT20080504	6.0	2008/9/22	第六版

备注:版本号中三位数字含义如下



库主版本号

库次版本号

保留

备注:

- 1、 深圳市众为兴数控技术有限公司已经对本手册进行了严格仔细的校勘和核对,但我们不能保证本手册完全没有任何错误和疏落。
- 2、 深圳市众为兴数控技术有限公司致力于不断改进产品功能、提高服务质量,因此保留对本手册中所描述的任何产品和软件程序以及本手册的内容进行更改而不预先另行通知的权利。

## 安全事项

在操作本设备之前，请阅读下述所有安全须知。

### 一、注意事项

#### 1、安全方面的注意事项：

- 安全须知的复印件必须发至每位操作人员。
- 未经允许，请勿擅自打开控制器机壳，否则将不能享受保修服务。
- 机器长时间不用时，请切断控制器电源。
- 注意不要让粉尘，铁粉进入控制器
- 特别注意不要让液体进入控制器内。
- 搬运时要小心轻放，不要造成控制器的破损。
- 必须遵守事故预防规定及规程。
- 必须遵守与氧气切割相关的事故预防规定及规程。
- 在进行等离子弧切割时必须戴上面罩，因为等离子弧会产生紫外线辐射。

#### 2、正确使用的注意事项：

- 我们的控制系统具有一定的抗干扰能力，但是我们仍然需要你所使用的等离子电源自身具备屏蔽功能，以及等离子切割机要有良好的接地措施，否则会带来严重后果。
- 请严格按照说明书对控制器的各项参数进行设置，否则将会使控

制系统工作不正常甚至造成严重后果。

- 控制器使用的是 24V 直流电源，请安装时注意电源的电压，以及正负极方向以免短路造成严重的后果。
- 在通电状态下请勿对控制器的各输出插头进行插拔，否则将会引起控制器的内部损坏。
- 输出继电器若使用非固态继电器，则须在继电器线圈上并联续流二极管。检查所接电源是否符合要求，杜绝将控制器烧坏。
- 控制器的寿命与环境温度有很大关系，若加工现场温度过高，请安装散热风扇。控制器允许工作的环境温度范围在 0℃-60℃之间。
- 在高温、潮湿、多尘或有腐蚀性气体的环境中使用时请做好相应的防护措施。
- 在震动强烈的地方，应加橡胶防震垫进行缓冲。

## 二、声明：

本产品为出厂日起一年内在任何正常使用的情況下所发生的故障全部免费保修，终身维护。如人为损坏，或者是超过保修期众为兴公司将收取一定零件成本费。但以下情况不在保修范围内：

- 出厂序列号标签撕毁。
- 任何人为因素造成的损坏。
- 自然灾害等原因所导致的损坏。
- 未经许可擅自拆卸改装及修理行为。

## 三、维修保养：

### 1、保养和检查时注意的事项：

- 要首先断开主回路的电源，再进行控制器的维修保养。
- 操作者要自己确认电源已经断开，防止发生意外。

### 2、检查项目与周期：

在一般的使用条件下（环境条件：日平均 30℃，负载率 80%，运行率每天 12 小时），请按如下项目进行日常检查和定期检查。

日常检查	日常	<ul style="list-style-type: none"><li>● 确认环境温度、尘埃异物是否超标</li><li>● 有无异常震动、声音</li></ul>
定期检查	半年	<ul style="list-style-type: none"><li>● 坚固部件是否松动</li><li>● 端子板是否损伤</li></ul>

# 目 录

第一章 产品配置清单表.....	7
第二章 外型尺寸 .....	8
第三章 电气连接 .....	11
1. 端子定义图 .....	11
1.1 控制接口---15 芯信号插座（公） .....	11
1.2 输入控制接口---25 芯信号插座（公） .....	13
1.3 输出控制接口---25 芯信号插座（母） .....	15
2. 其它接口的描述.....	17
2.1 串口通讯接口---9 芯信号插座（公） .....	17
2.2 SX8 电源的接线方式.....	18
2.3 SX11 标准 USB 设备接口 .....	18
2.4 SX10 标准 USB U 盘接口 .....	18
3. 接口接线方式及说明.....	18
3.1 脉冲输出信号的接线方式.....	18
第四章 电机接线图.....	22
1. 差动驱动器接法 .....	22
2. 共阳极驱动器接法 .....	25
3. 松下伺服电机接法 .....	26
第五章 安装调试要点.....	27
1. 数控系统对脉冲当量值的要求.....	27
2. 步进驱动器的电流调节 .....	27
3. 脉冲当量调试方法 .....	28
4. 设置保存参数 .....	29

## 第一章 产品配置清单表

请打开包装箱后检查货物在运输过程有无破损，箱内物品是否与下例清单表一致，如与清单表有不一致的地方请致电众为兴公司。

配置名称	说明	数量	审核
HC4200	数控系统	1台	
说明书	《操作基础篇》、《操作技巧篇》、 《安装调试篇》	3 份	
15 孔插头	接线母头	1 个	
15 孔插头外 壳	DB15 针头配套外壳	1 套	
25 孔插头	接线母头	1 个	
25 针插头	接线公头	1 个	
25 针插头外 壳	塑胶外壳	2 套	



## 第二章 外型尺寸

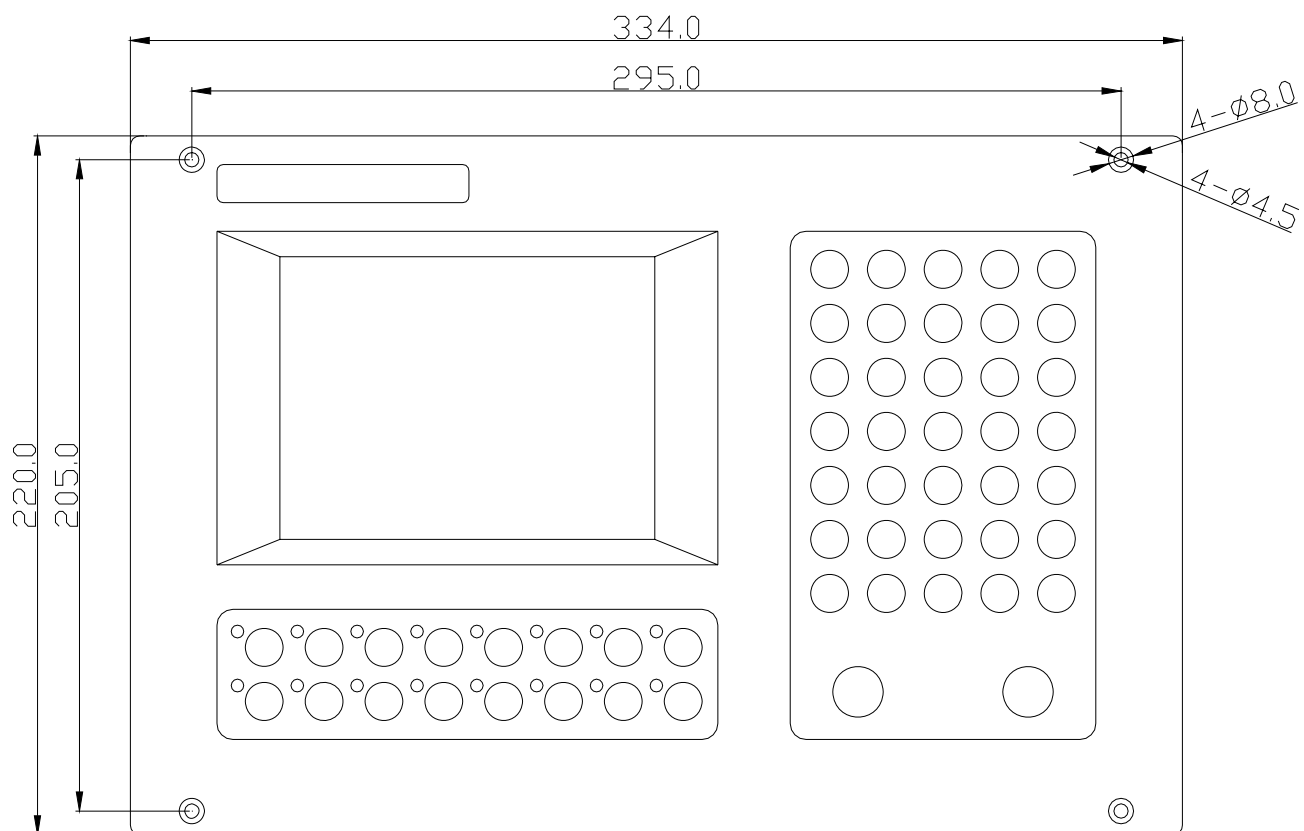


图 5.1 正面外观尺寸图

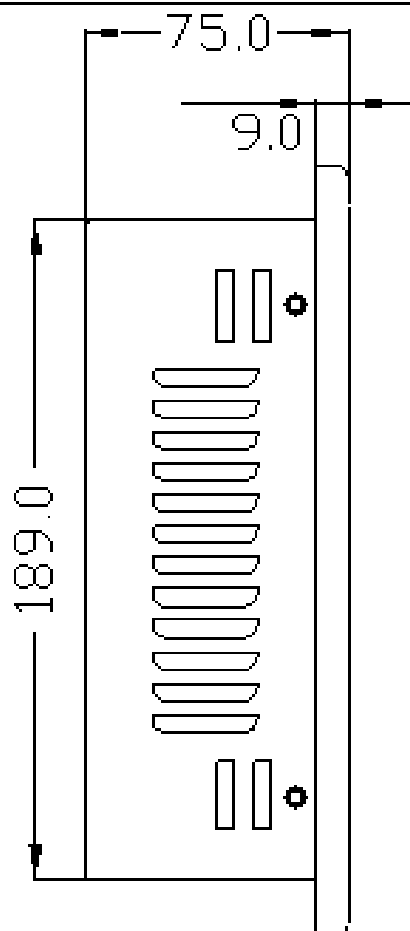


图 5.1 侧面外观尺寸图

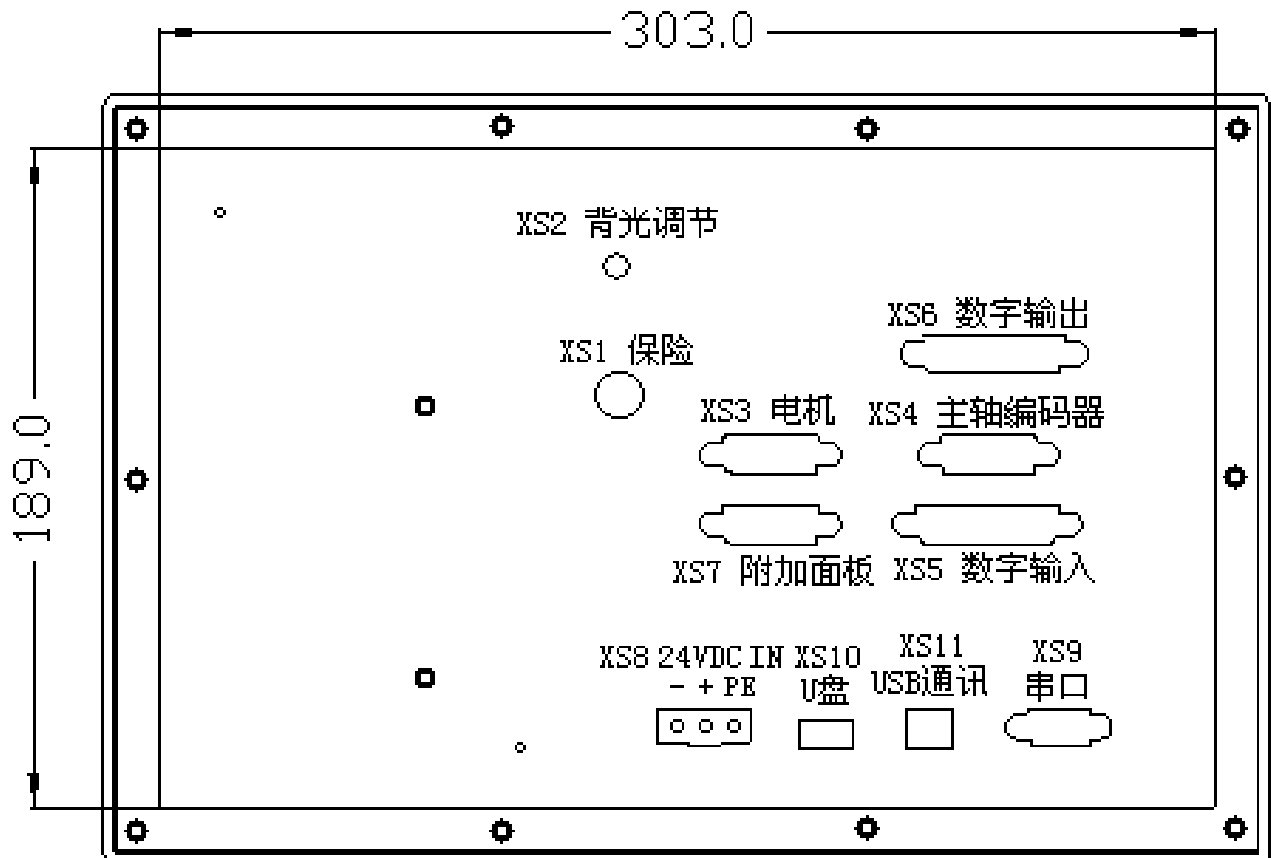



图 5.1 背面外观尺寸图

说明：以上长度单位为 “毫米”；

## 第三章 电气连接


### 1. 端子定义图

#### 1.1 控制接口---15 芯信号插座（公）

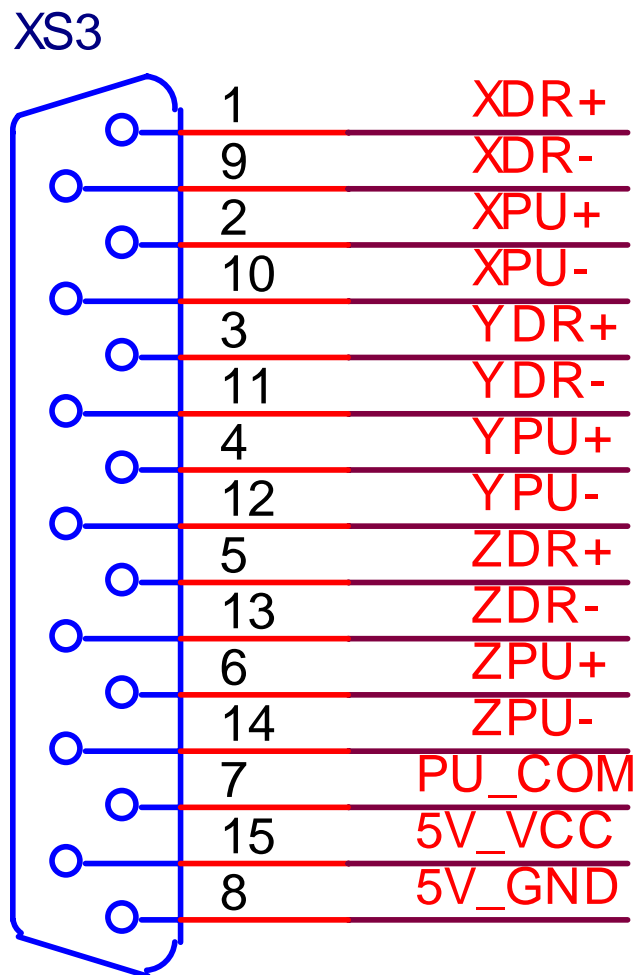

线 号	定 义	功 能
1	XDR+	X 方向信号+
9	XDR-	X 方向信号-
2	XPU+	X 脉冲信号+
10	XPU-	X 脉冲信号-
3	YDR+	Y 方向信号+
11	YDR-	Y 方向信号-
4	YPU+	Y 脉冲信号+
12	YPU-	Y 脉冲信号-
5	ZDR+	Z 方向信号+
13	ZDR-	Z 方向信号-
6	ZPU+	Z 脉冲信号+
14	ZPU-	Z 脉冲信号-
7	PU_COM	内部 5V 电源正端 不可接外接电源 （用于单端输入的驱动器）
15	5V_VCC	内部 5V 电源 不可接外接电源
8	5V_GND	内部 5V 电源地 不可接外接电源


## 1.2 输入控制接口---25 芯信号插座（公）

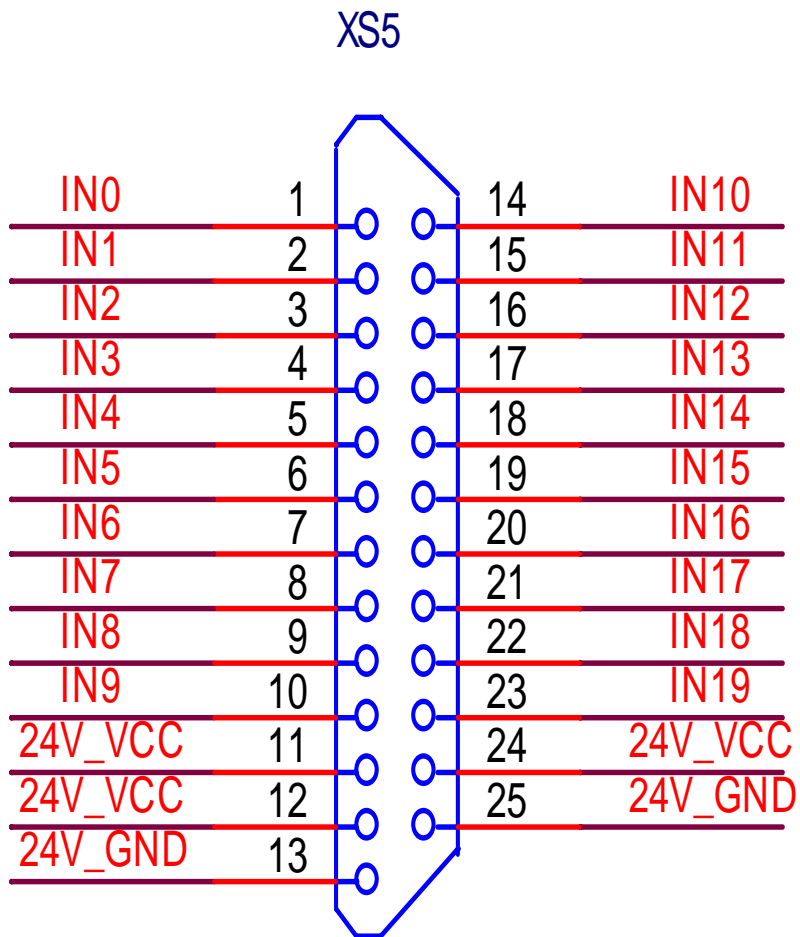

线号	定义	功能
1	IN0	普通输入口 0
2	IN1	普通输入口 1
3	IN2	手动/自动转换选择
4	IN3	外部暂停键
5	IN4	普通输入口 4

6	IN5	普通输入口 5
7	IN6	普通输入口 6
8	IN7	普通输入口 7
9	IN8	X 轴正限位
10	IN9	X 轴负限位
11	24V_VCC	内部提供的电源
12	24V_VCC	内部提供的电源
13	24V_GND	内部提供的电源地
14	IN10	Y 轴正限位
15	IN11	Y 轴负限位
16	IN12	Z 轴正限位/外部急停键
17	IN13	Z 轴负限位/外部启动键
18	IN14	普通输入口 14
19	IN15	普通输入口 15
20	IN16	普通输入口 16
21	IN17	普通输入口 17
22	IN18	普通输入口 18
23	IN19	普通输入口 19
24	24V_VCC	内部提供的电源
25	24V_GND	内部提供的电源地

### 1.3 输出控制接口---25 芯信号插座（母）

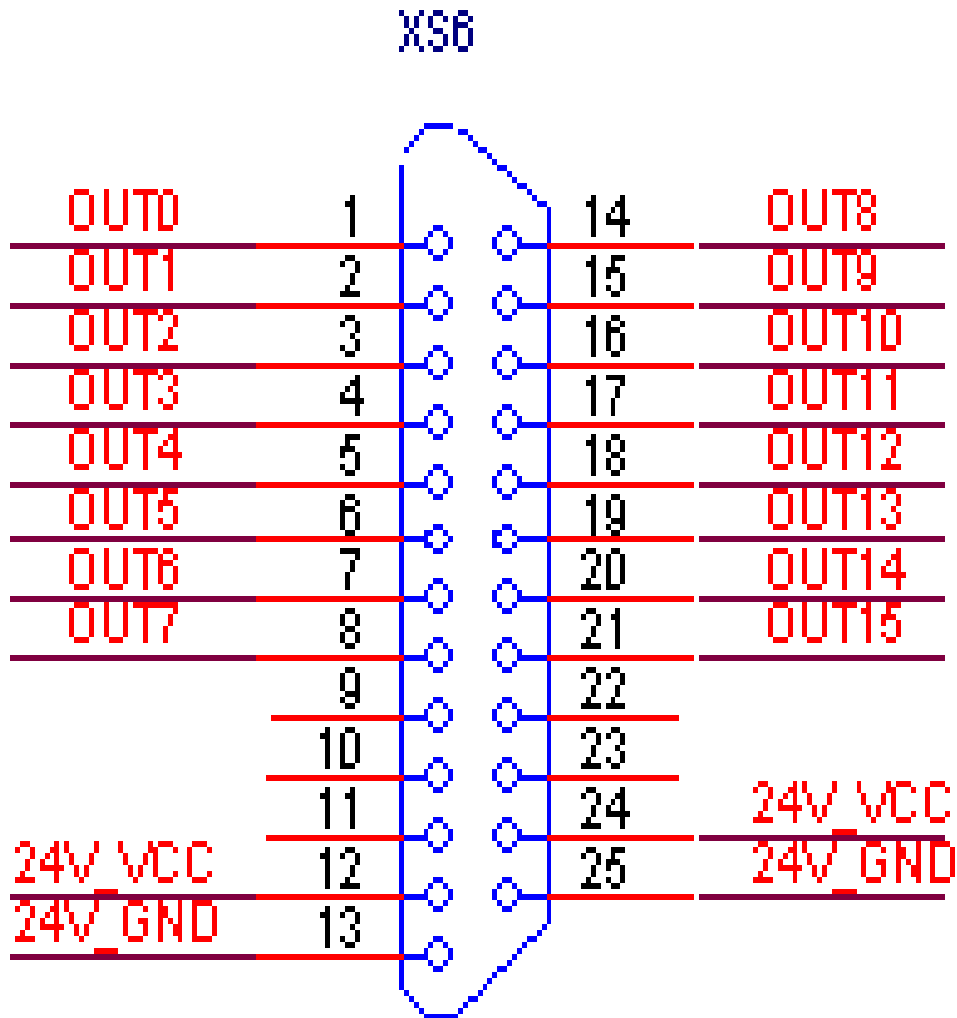


线号	定义	功能
1	OUT0	乙炔阀控制，M10（开），M11（关）
2	OUT1	割枪升控制，M14（开），M15（关）
3	OUT2	点火控制，M20（开），M21（关）
4	OUT3	输出口 3#控制，M22（开），M23（关）
5	OUT4	输出口 4#控制，M40（开），M41（关）



6	OUT5	输出口 5#控制，M28（开），M29（关）
7	OUT6	输出口 6#控制，M34（开），M35（关）
8	OUT7	输出口 7#控制，M38（开），M39（关）
9	NC	空置
10	NC	空置
11	NC	空置
12	24V_VCC	内部提供的电源
13	24V_GND	内部提供的电源地
14	OUT8	切割氧/等离子（起弧）控制，M12（开），M13（关）
15	OUT9	割枪降控制，M16（开），M17（关）
16	OUT10	输出口 10#控制，M18（开），M19（关）
17	OUT11	预热氧阀控制，M24（开），M25（关）
18	OUT12	输出口 12#控制，M26（开），M27（关）
19	OUT13	输出口 13#控制，M32（开），M33（关）
20	OUT14	输出口 14#控制，M36（开），M37（关）
21	OUT15	输出口 15#控制，M42（开），M43（关）
22	NC	空置
23	NC	空置
24	24V_VCC	内部提供的电源
25	24V_GND	内部提供的电源地


## 2. 其它接口的描述

### 2.1 串口通讯接口---9 芯信号插座（公）

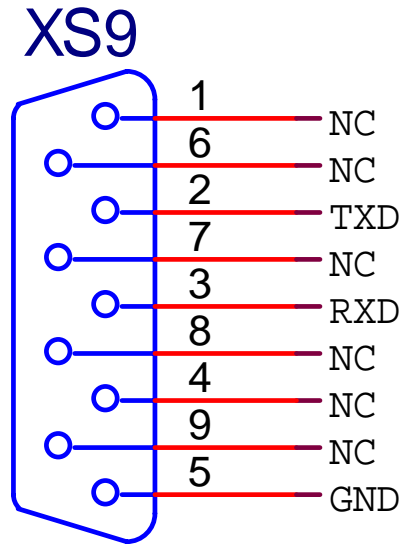

线 号	定 义	功 能
1	NC	空
2	TXD	发送数据
3	RXD	接收数据
4	NC	空
5	GND	电源地
6	NC	空
7	NC	空
8	NC	空
9	NC	空

## 2.2 SX8 电源的接线方式

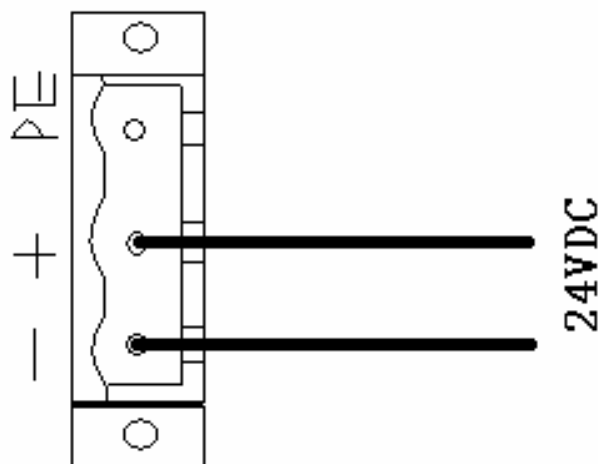

## 2.3 SX11 标准 USB 设备接口

## 2.4 SX10 标准 USB U 盘接口


# 3. 接口接线方式及说明

## 3.1 脉冲输出信号的接线方式

### ◆ 差动方式:


适用于脉冲和方向独立输入的步进驱动器和大多数伺服驱动器。

建议采用此方式，可获得较好的抗干扰性。

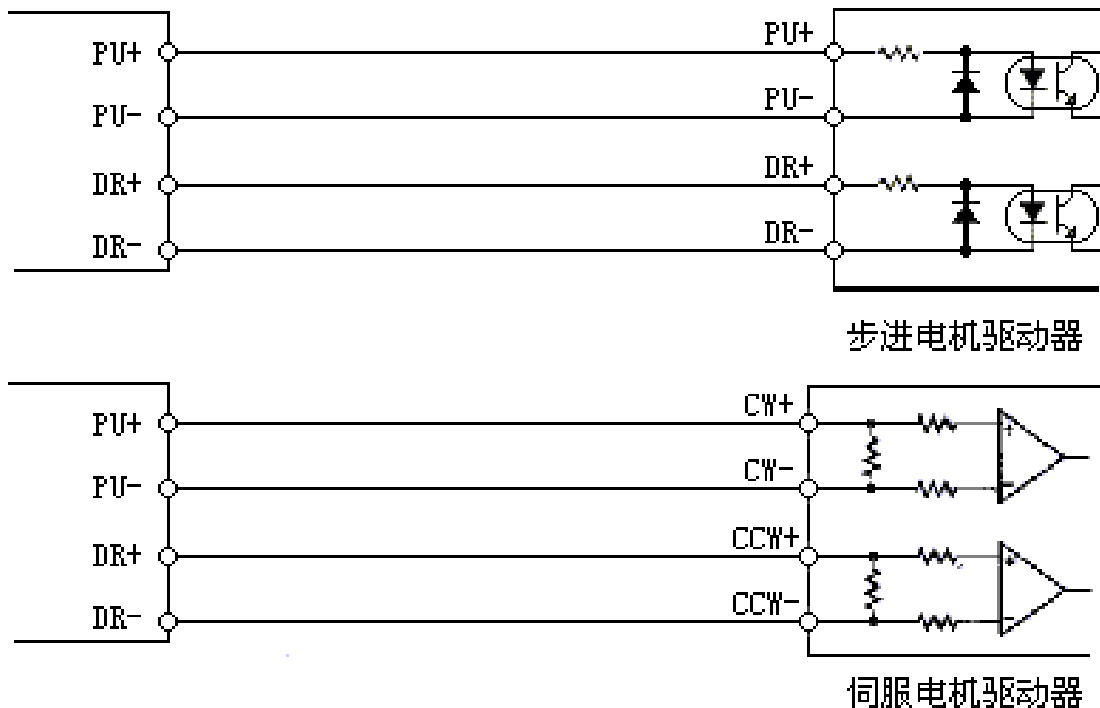

◆ 单端方式:

适用于早期一些脉冲和方向的阳极连在一起的步进驱动器。

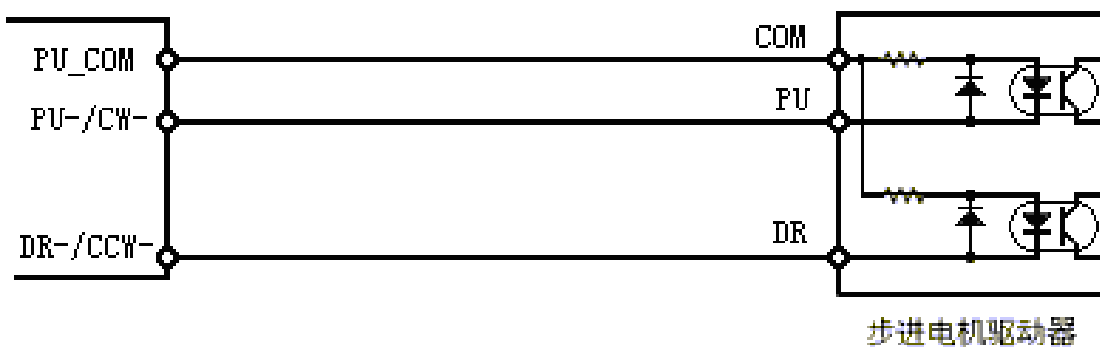


注意：不适用某些脉冲和方向的阴极连在一起的步进驱动器。

PU\_COM 和 5V-是特别为了适应步进或伺服驱动器控制信号不是差

动信号的情况而设的，此时驱动器是采用共阳极或共阴极接法。如果驱动器控制信号是采用差动接法，则 PU\_COM 和 5V-就不须接线。须特别注意，PU\_COM 除了为应付驱动器脉冲的非差动接法外，绝对不能做别的用途，否则，将可能造成控制器的损坏。

注意：PU+、PU-、DR+、DR-这四个脚任意两个都不能直接连在一起，否则会损坏脉冲接口。


☞输入信号的接线方式：

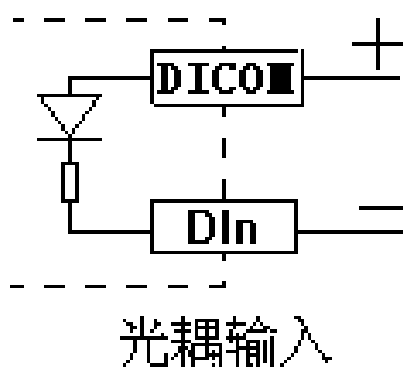

DlCOM 端子接内部电源的正端，输入信号接相应端子。

#### 1. 输出信号的接线方式：

输出为集电极开路输出，如外接负载为感性负载，如继电器等，必须接续流二极管，如下图所示：

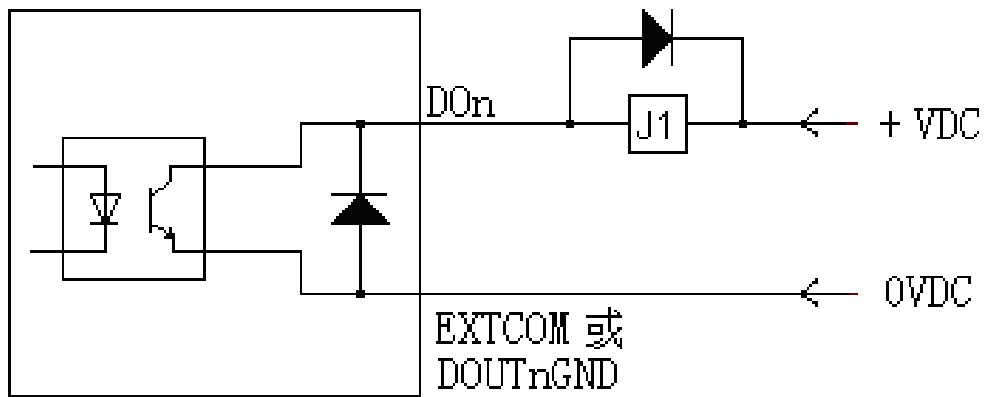

EXTCOM 端子接内部电源的负端，输出信号接相应端子。

电源电压建议 < 24V，最好不超过 30V，正负极切不可接反，负载也不可短路，否则将损坏模块！


## 第四章 电机接线图

### 1. 差动驱动器接法

以下接线图是控制器接众为兴的 Q2BYG404MA 驱动器为例：


控制器 XS3 插头

Q2BYG404MA 驱动器

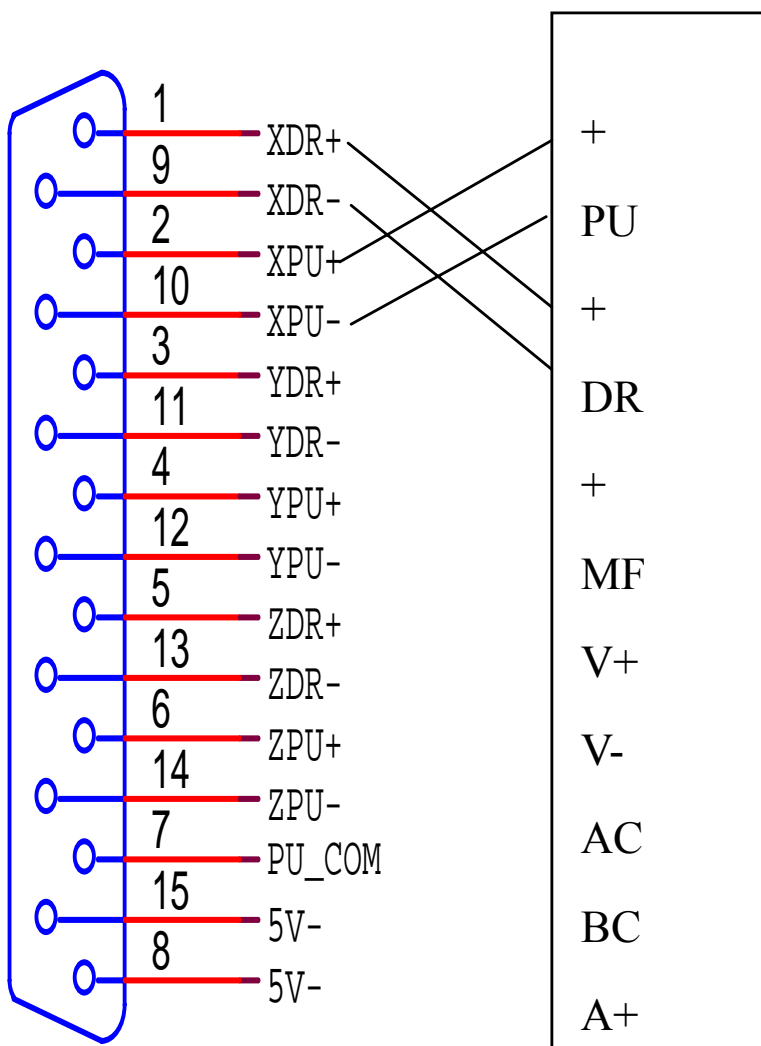

以下接线图众为兴的 Q2BYG404MA 驱动器接 56BYGH630C 步进电机为例：

### Q2BYG404MA 驱动器

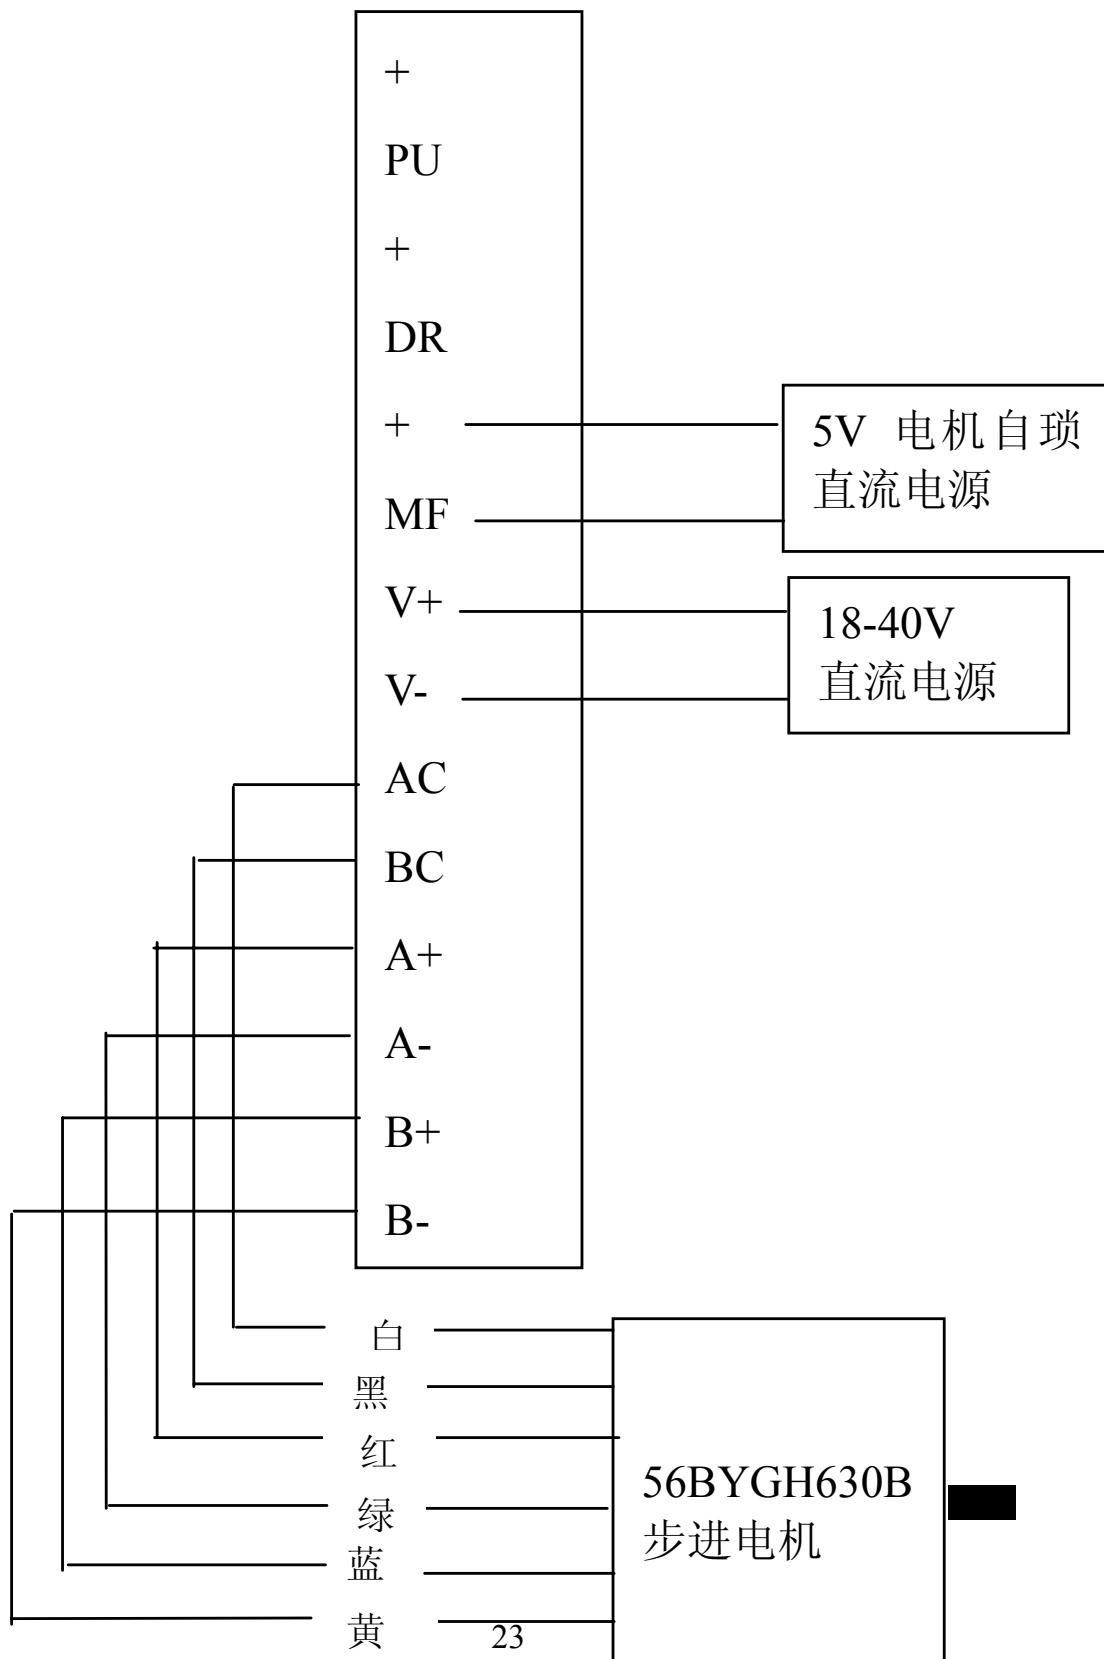



**备注:**


- 1) 使用中请正确调节好驱动器的细分和电流拨码开关，驱动器细分建议一般调节为 64 细分，**电流调节为 3A。**
- 2) 上电自锁解除功能的电源为外接 5V 直流电源，如果是 12V 直流电源请串接一个 1K 的电阻在 MF 脚上，功率大于 1/4W，如果是 24V 直流电源请串接一个 2K 的电阻在 MF 脚上，功率大于 1/4W。

## 2. 共阳极驱动器接法

控制器 XS3 插头

XS3

X 轴驱动器

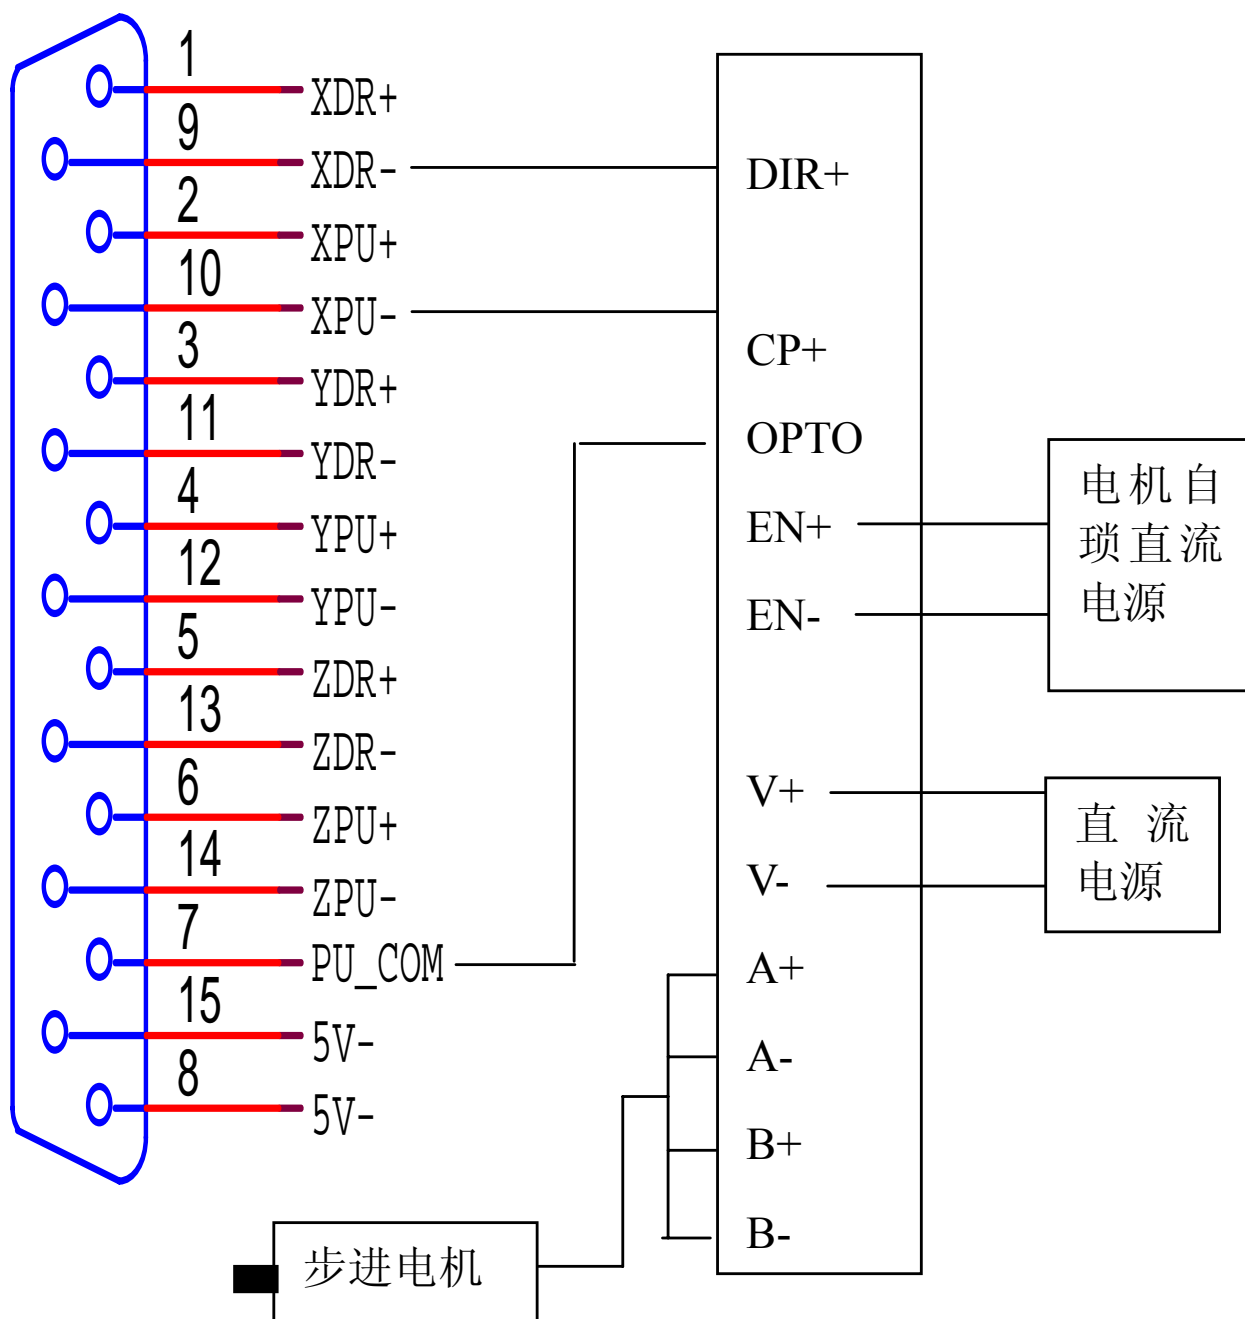


备注：以上为 X 轴的接线图，Y 轴的接线图为一样的。

### 3. 松下伺服电机接法

控制器 XS3 插头

X 轴驱动器

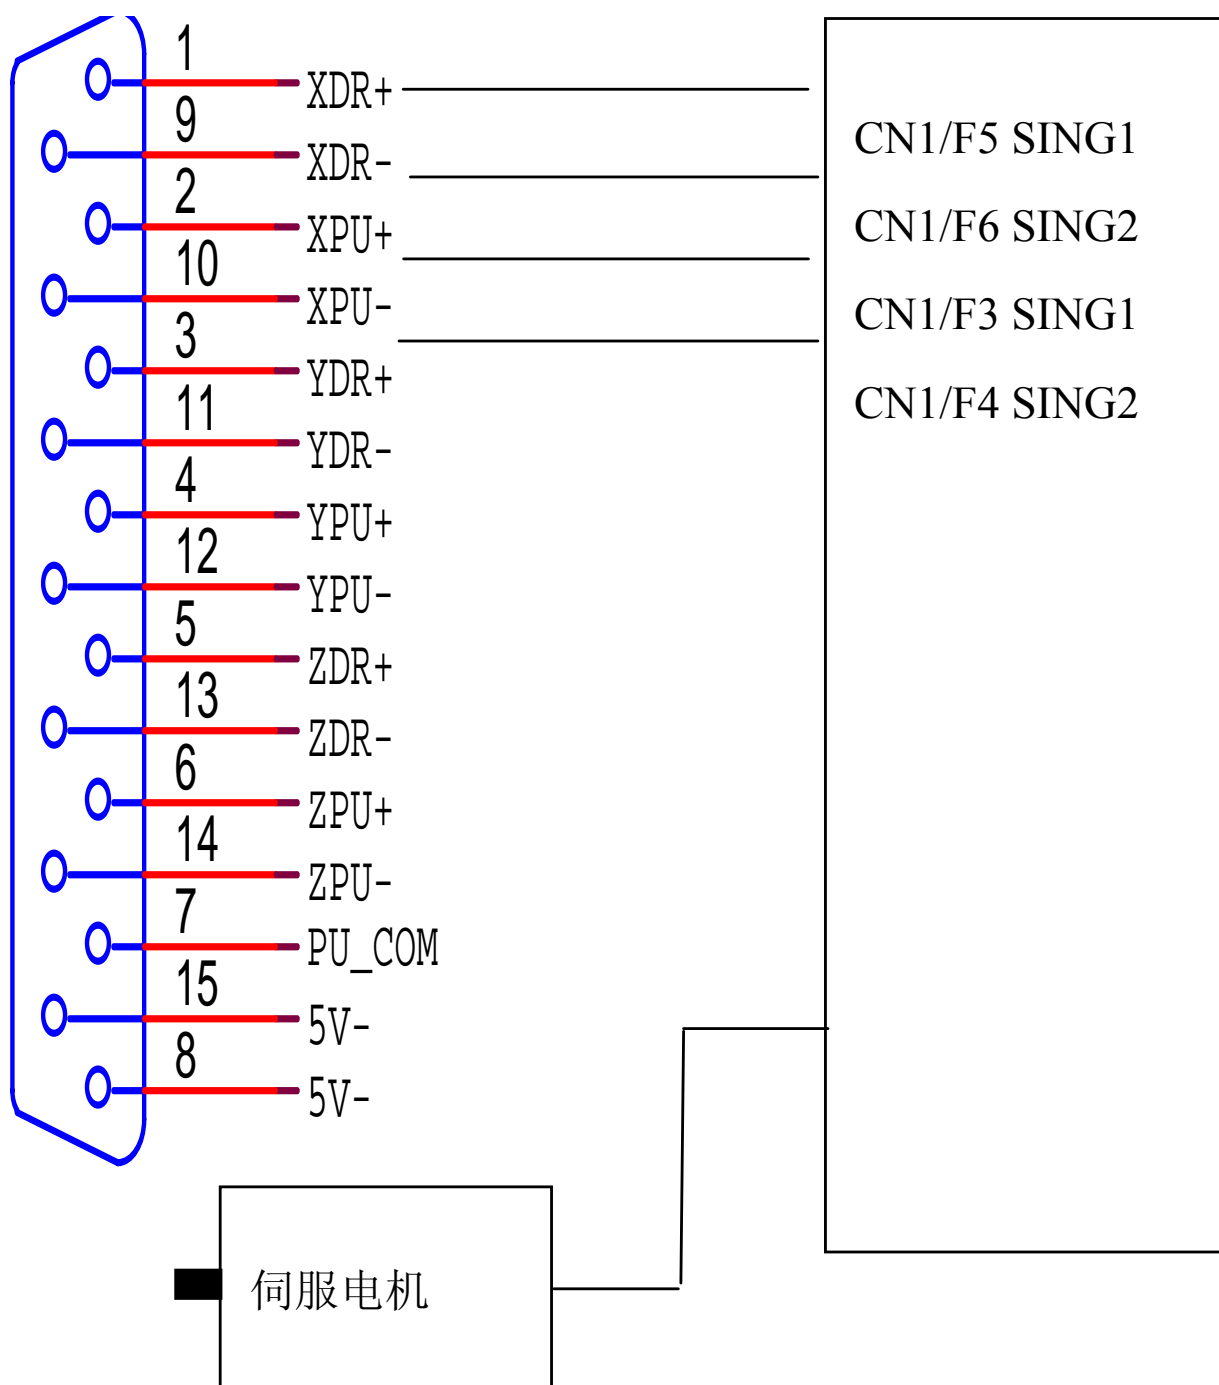

## 第五章 安装调试要点

### 1. 数控系统对脉冲当量值的要求

为了提高设备的精度，建议将数控系统的脉冲当量值调节到 0.001000—0.006000 中间，具体如下：

- 1) 如果是使用步进电机则可以通过对驱动器细分的进行调节达到所需要的值，驱动器的细分越大脉冲当量值会越小，精度会越高。比如某台设备的步进驱动器在 32 细分的时候脉冲当量值为 0.008000，如果将细分调节到 64 细份，则脉冲当量值为 0.004000，精度将提高一倍。
- 2) 如果是采用伺服电机则可以通过调节驱动器的电子齿轮比达到所需要的值。


### 2. 步进驱动器的电流调节

请根据各厂家的驱动器的使用说明进行电流的调节，如果是采用众为兴配套的步进电机驱动器 Q2BYG404MA+56BYGH630C，那么请将驱动器的电流调节到 3A 的位置。


### 3. 脉冲当量调试方法

- 1) 在主界面按【F4】再按【F5】进入精度设置界面，将界面的 X、Y 脉冲当量设置为 0.010000（此时控制系统发出一个脉冲电机移动 0.01MM），设置好后按【F6】保存后界面退出到主界面。
- 2) 按【F1】再按【F2】键进入手动界面，再按【F1】键，出现“点动增量：L=+00000.000”，输入你想要点动的长度，假设设置点动单位为 1000MM，即输入 01000.000。
- 3) 按【X+】、【X-】或者【Y+】、【Y-】任意键开始点动，假定移动的实际距离为 578MM，计算公式如下：


$$578 \div (1000 \div 0.01) = 578 \div 100000 = 0.005780。$$

实际移动  
的距离

实际点动  
的数据

当前系统的  
脉冲当量值

- 4) 退回到主界面，按【F4】再按【F5】进入精度设置界面，将 0.009780 分别输入到 X、Y 轴脉冲当量系数即可。

注意：通常一台设备的 X、Y 轴之间的脉冲当量是有少许误差的，所以在调试当中需要分别进行调试设置。

## 4. 设置保存参数

本系统具有出厂参数保存和恢复功能，即各设备生产厂家在设备调试完毕后，勿必将所调试后的参数保存起来，如果终端用户在使用时由于误操作将系统参数调乱，此时只需将参数还原到出厂时保存的参数即可。

在开机界面按 **【F6】**（升级）→ **【F1】**（还原）→ **【F2】**（保存）→ 输入密码“350” → **【确定】**。